

## RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

### DADOS DO CLIENTE

<b>Cliente</b>	ANGLO MINÉRIO DE FERRO
<b>Endereço</b>	Rua Maria Luiza Santiago Belo Horizonte

### DADOS DO EQUIPAMENTO

<b>Potência</b>	460				
<b>Quadro:</b>	DSE8610	<b>H/F</b>	308	<b>Tensão</b>	220
<b>Gerador:</b>	Weg	<b>Modelo do Gerador:</b>	GTA		
<b>Número do Gerador:</b>	5909744				
<b>Motor:</b>	Scania	<b>Modelo do Motor:</b>	DC13072A		
<b>Número do Motor:</b>	8721340				

### DADOS DO COLABORADOR

<b>Colaborador</b>	ANDERSON RODRIGUES
<b>Colaborador</b>	MAURILIO DOS SANTOS

<b>Veiculo</b>	TXW8C44 - HB20
----------------	----------------

Painel de Controle				Motor e Gerador			
	Condições	Teste vazio	Teste carga		Condições	Teste vazio	Teste carga
Tensão	220	221		Radiador	OK	OK	N/A
Frequência	60	60		Intercambiador	N/A	OBS	N/A
Instrumentos	OK	OK	N/A	B. injetora	OK	OK	N/A
Lâmpadas	OK	OK	N/A	Bicos injetores	OK	OK	N/A
Alarme	OK	OK	N/A	Aftercooler	OK	OK	N/A
Escovas	N/A	OBS	N/A	Turbinas	OK	OK	N/A
Ponte retif.	OK	OK	N/A	Alternador	24	ok	
Disjuntores	OK	OK	N/A	M. de partida	OK	OK	N/A
Conexões	OK	OK	N/A	Pré-aquecimento	OK	ok	
PLC	OK	OK	N/A	Pick-up	OK	OK	N/A
Verificações Gerais				Atuador	N/A	OBS	N/A
Saia gerador	OK	OK	N/A	Correias	OK	OK	N/A
Tanque diesel	OK	OK	90%	N. óleo cárter	OK	OK	N/A
Registro diesel	N/A	OBS	N/A	N. água radiador	OK	OK	N/A
BT0	OK	OK	N/A	Filtros	OK	OK	N/A
Operação	OK	OK	N/A	Mangueiras	OK	OK	OK
Automático	OK	OK	N/A	Temp. motor	OK	OK	
Rev	N/A	OBS	N/A	Pressão óleo	OK	OK	
Condições AVR	OK	OK	N/A	Partida/parada	OK	OK	N/A
Registro de Corrente no Teste com Carga				Proteções	OK	OK	N/A
Carga L1 – A				RPM	OK	OK	N/A
Carga L2 – A							
Carga L3 – A							
<b>Baterias</b>				<b>Carregador</b>			
Bat. 1 12.3				Corrente		.	
Bat. 2 12.2				Tensão		27.8	


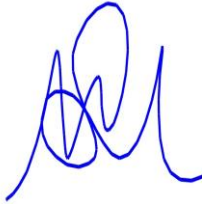
## OBSERVAÇÕES DO TÉCNICO

Foi realizada a manutenção preventiva e testes sem carga e o grupo apresentou parâmetros positivos de funcionamento. Foi realizada a manutenção preventiva e testes sem carga e o grupo apresentou parâmetros positivos de funcionamento.

Obs. ATS do 8º andar está com display queimado.

## OBSERVAÇÕES DO CLIENTE

## DADOS DA PESSOA QUE ACOMPANHOU A PREVENTIVA

Nome	Marcone	RG:	Manutenção
28/02/2026 23:59:00			
Controle Andrômeda			
26/02/2026 10:24			
Data	Assinatura do técnico	Assinatura do cliente	

## RELATÓRIO DE FOTOS



Lado direito do motor



Lado esquerdo do motor



**Parte superior do motor**



**Alternador**



**Supervisão do motor (PLC)**



**Painel de transferência aberto**



**Excitatriz**



**Tanque de combustível**

## **RELATÓRIO DE FOTO PENDÊNCIA**



Foto pendência

**Comentário das Pendências:** 8 andar está com display queimado, recomendo a substituição em caráter corretivo por uma ATS DSE e atualização do comando e substituição dos relé.

## RELATÓRIO DE FOTO EQUIPAMENTO



FOTO EQUIPAMENTO